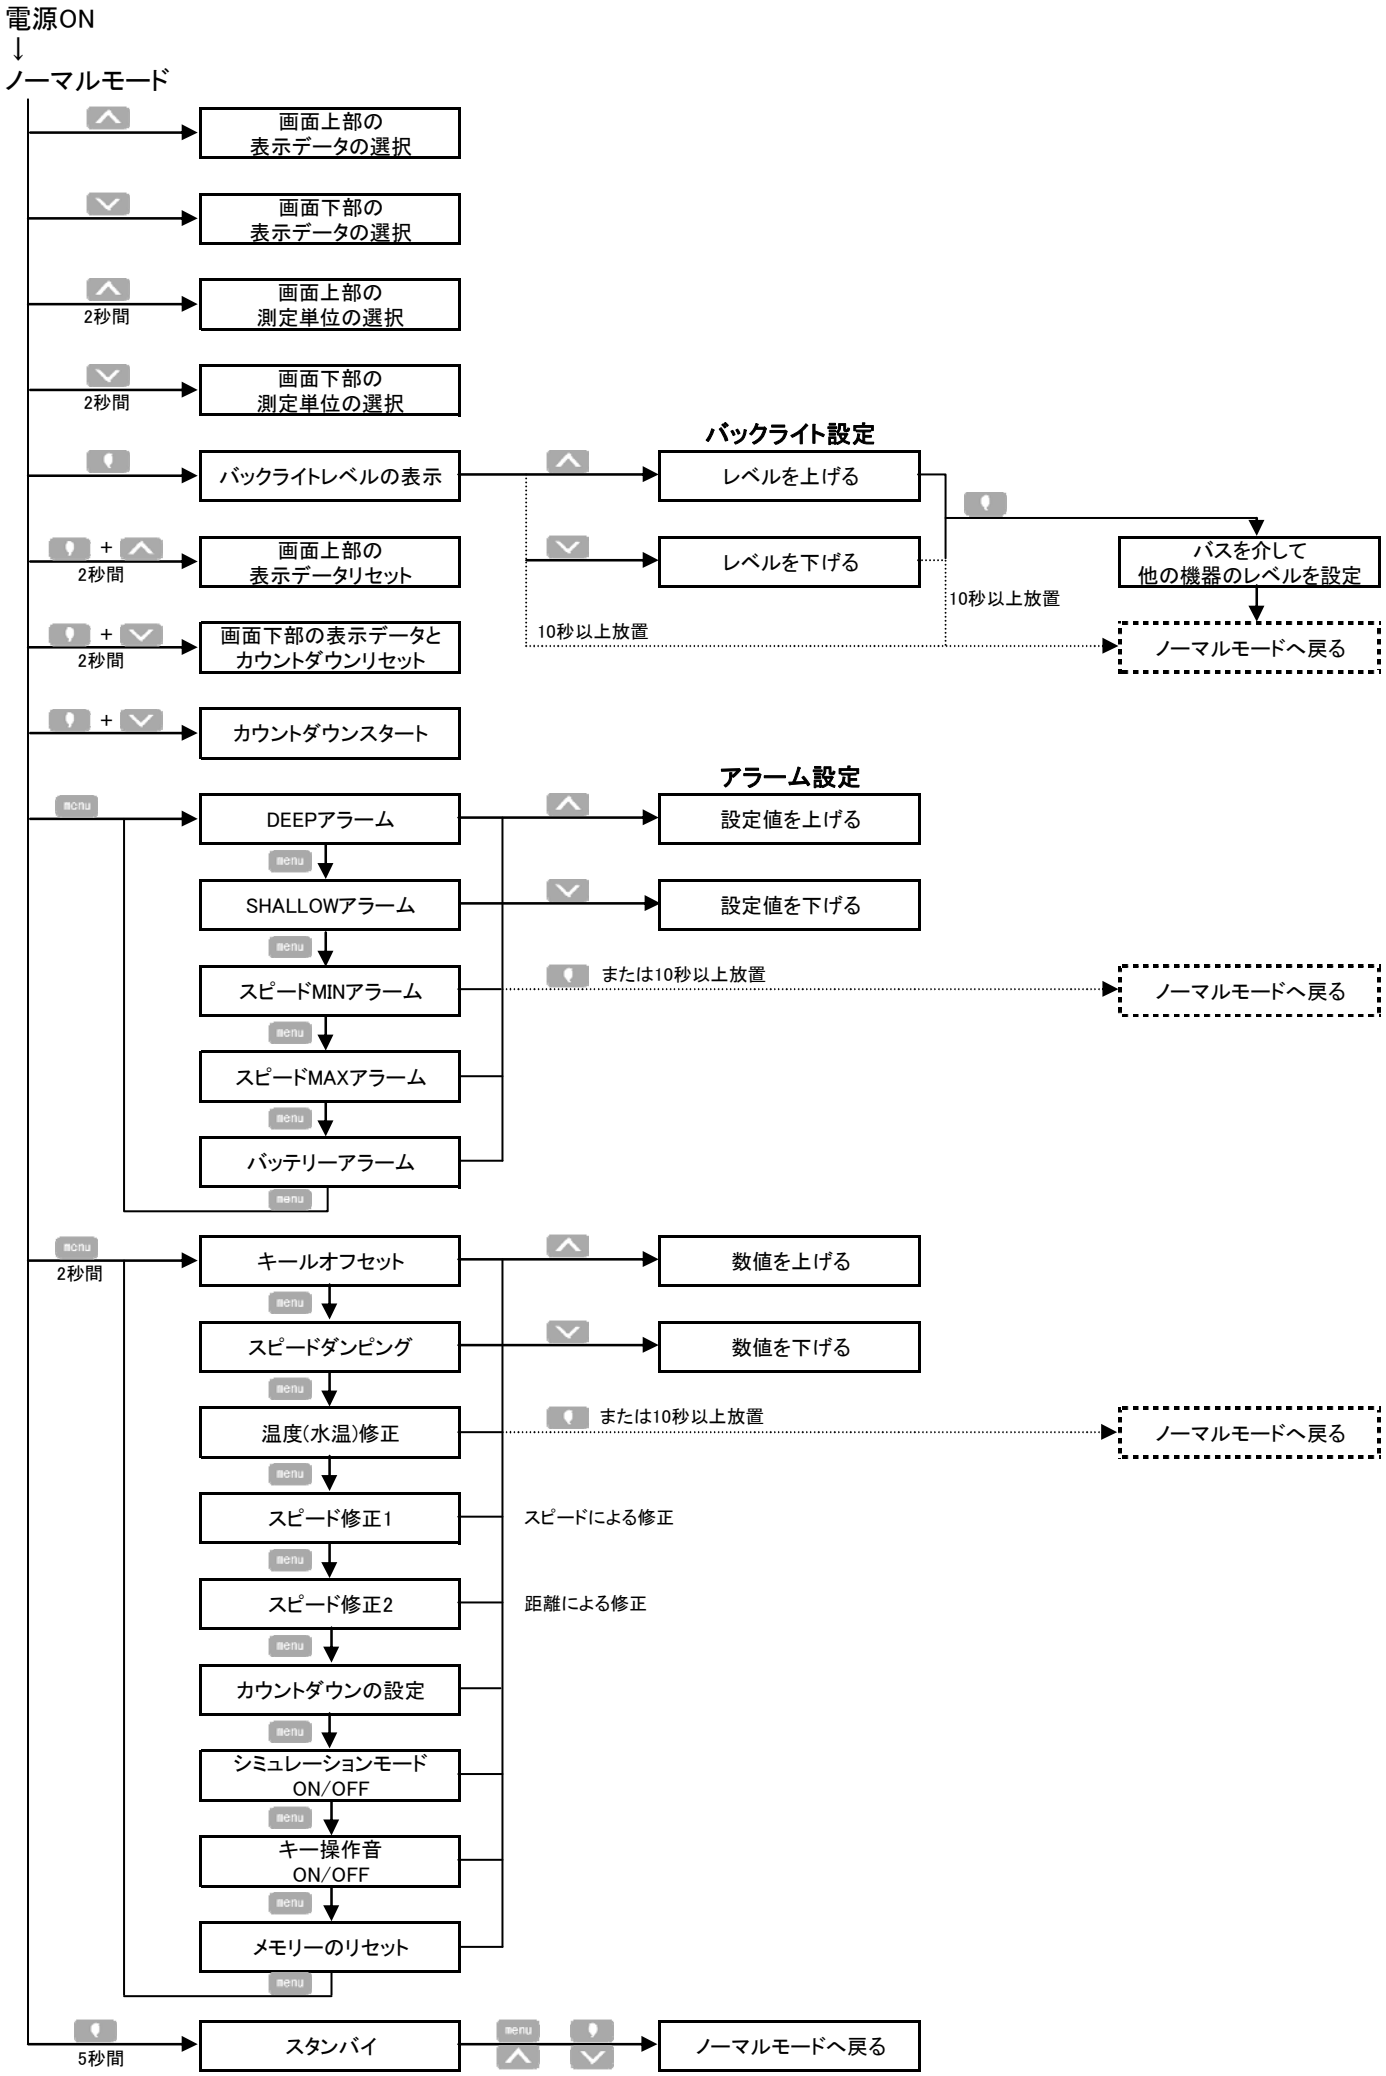
電源ON
ノーマルモード
画面上部の表示データの選択
画面下部の表示データの選択
2秒間
画面上部の測定単位の選択
2秒間
画面下部の測定単位の選択
バックライトレベルの表示
バックライト設定
レベルを上げる
レベルを下げる
バスを介して他の機器のレベルを設定
10秒以上放置
ノーマルモードへ戻る
2秒間
画面上部の表示データリセット
2秒間
画面下部の表示データとカウントダウンリセット
10秒以上放置
カウントダウンスタート
アラーム設定
DEEPアラーム
SHALLOWアラーム
スピードMINアラーム
スピードMAXアラーム
バッテリーアラーム
設定値を上げる
設定値を下げる
または10秒以上放置
ノーマルモードへ戻る
2秒間
キールオフセット
スピードダンピング
温度(水温)修正
スピード修正1
スピード修正2
カウントダウンの設定
シミュレーションモードON/OFF
キー操作音ON/OFF
メモリーのリセット
数値を上げる
数値を下げる
または10秒以上放置
ノーマルモードへ戻る
スピードによる修正
距離による修正
5秒間
スタンバイ
ノーマルモードへ戻る